

Hałas łańcucha przy zimnym starcie

Producent: OPEL

Modele: ASTRA K

Kod silnika: B16DTH

Kod japoński: 145525, 158065

Objawy:

Stukanie z łańcucha podczas uruchamiania silnika.

Diagnoza:

Hałas z napinacza łańcucha. Napinacz „opróżnia” olej, powodując stukanie, zanim silnik wytworzy ciśnienie. W ekstremalnych warunkach zjeżdżalnia również pęka.



Rozwiązanie :

OPEL wydał instrukcję techniczną, w której jest mowa o montażu uszczelki za napinacza, który działa jak „zawór zwrotny”. W ten sposób napinacz nie opróżnia się i utrzymuje niezbędne ciśnienie hydrauliczne podczas rozruchu. (kod 55515025)

